

No	1-6-1	分類1	設備トラブル	分類2	真空異常
質問	貯槽外面に水滴(または霜付)が見られます。				
回答	真空劣化、パーライト材の沈降が疑われますので、販売店にご相談ください。				
補足	<p>経年劣化による真空度低下の場合は、再度真空引きを行い、真空度を規定値以下に戻します。 No4-1-3参照</p> <p>外槽気密不良であれば、漏えい部分を調査し補修します。 パーライト材の沈降が見られる場合は不足分を追加します。</p>				